


Prehliadač trendov

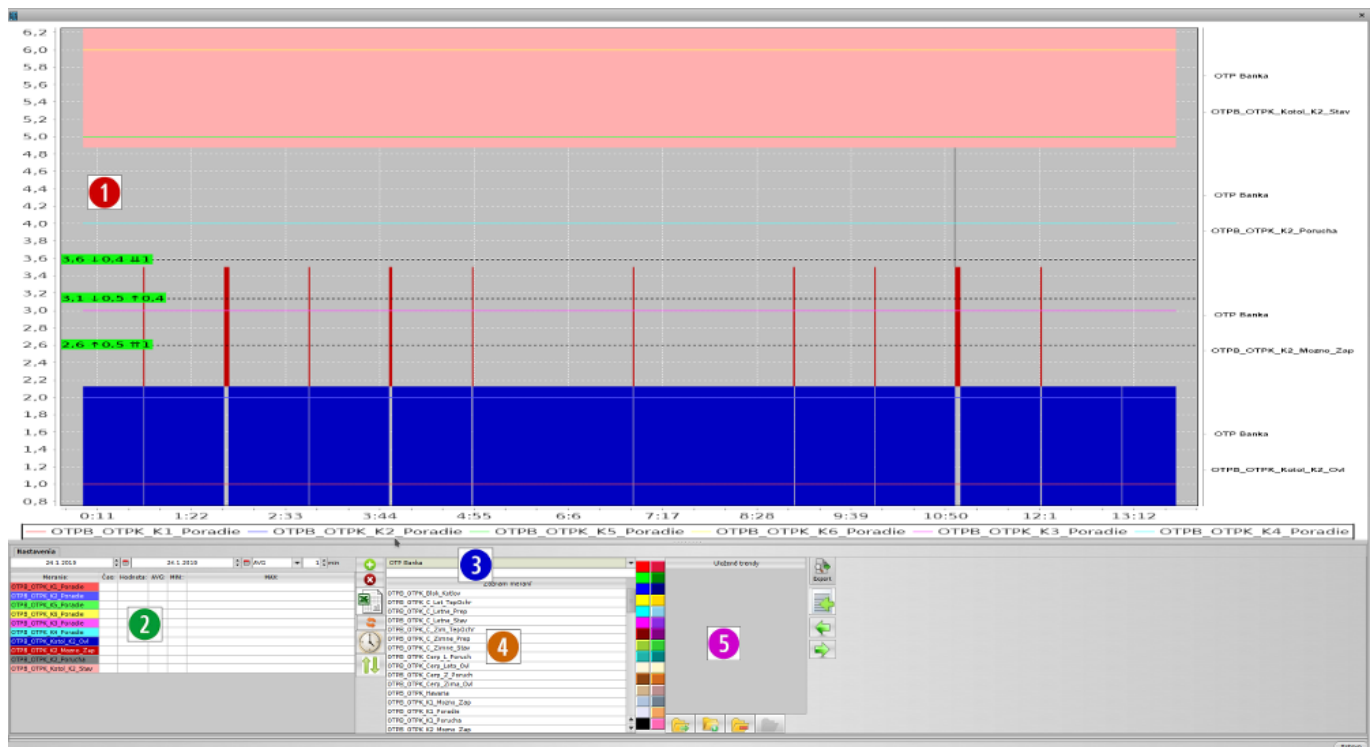

1. Zobrazenie priebehov
 - shift + myš vodorovné meradlo jedna
 - ctrl + myš vodorovné meradlo dva
 - alt + myš vodorovné meradlo tri
 - esc zruš meradlá
 - ťahanie myšou z ľava do prava zoom
 - ťahanie myšou z prava do ľava zruš zoom
 - pravé tlačidlo myši menu uložiť ako obrázok
2. Zoznam zobrazených meraní
 - dvojklik zmena farby
3. Výber technologického celku a filter bodov podľa textu
4. Zoznam bodov technologického celku
5. Uložené zoznamy meraní

Tlačidlo	Popis
	Pridaj označené meranie zo zoznamu 4.
	Odober označené meranie zo zoznamu 2.
	Exportuj načítané hodnoty do excelu.
	Načítaj dáta z databázy
	Zmeň poradie zobrazených meraní

Tlačidlo	Popis
	Načítaj označený zoznam meraní
	Ulož aktuálny zoznam meraní ako nový zoznam
	Odstráň označený zoznam meraní
	Ulož aktuálny zoznam meraní do označeného zoznamu meraní

Zobrazenie markerov

Do trendu je možné vložiť tri markery rozsahu.

Podľa ich počtu sa pri zobrazenej hodnote, zobrazuje aj rozdiel oproti ostatným..



Ovládanie klávesnicou

Globálne klávesy

ESC zavrie okno trendov

Zoom



Po zadaní textu v dolnej časti obrazovky, je potrebné kliknúť do trendu

* automatický rozsah (zobraz všetko)

+ Zväčší rozsahovú osu

– Zmenší rozsahovú osu

PgUp Zväčší časovú osu

PgDn Zmenší časovú osu

Kurzorové klávesy



Po zadaní textu v dolnej časti obrazovky, je potrebné kliknúť do trendu

← posun trendu do ľava

→ posun trendu do prava

↑ posun trendu hore

↓ posun trendu dole

Ovládanie markerov



Po zadaní textu v dolnej časti obrazovky, je potrebné kliknúť do trendu

Shift + pohyb myšou nastav marker A

Ctrl + pohyb myšou nastav marker B

Alt + pohyb myšou nastav marker C

Z zruš zobrazenie markerov